



OSHIROX防汚涂料 100 OXC-341 施工要領书

OSHIROX株式会社

邮编559-0011

大阪府大阪市住之江区北加贺屋 4-1-55

E-mail: info@oshirox.jp

Web: <http://oshirox.jp>

1. 前言

此文件是我公司提交的OSHIROX防污涂料100 OXC-341的施工要领。

2. 作业步骤流程图

① 施工前

施工准备
和现场负责人确认施工工序



安排施工人员及材料



② 现场作业

石材的摆铺



检查色差、缺损等



石材的研磨及清洗



干燥养护



OSHIROX涂层剂
OXC-341的涂布(0.1~0.25 kg/m²)



干燥养护



自主检查

3. 作业步骤

清洗工

- ① 去除石材的污染物
研磨或使用符合污染物性质的清洁剂去除石材上附着的灰尘及污渍。

石材的检查

- ② 石材的检查
将计划进行涂层的石材摆铺开，并请务必在涂布前检查色差及缺损等。

OSHIROX涂层施工

- ③ 确认天气
雨天或8小时内可能有雨时，要停止作业并顺延。
- ④ 确认干燥程度
使用Kett公司制造的水分计HI-500，以数值8以下为标准值，每30~50m²测量一处。如果判断干燥不充分，则继续自然干燥，或者使用丙烷燃烧器等烘干。请确认PH值在10以下。
- ⑤ 涂布OSHIROX涂层剂OXC-341
涂布量的计算
计算涂布面积。涂层剂一次的涂布量以0.1~0.25kg/m²为准，因石材种类、吸收情况而不同。
- ⑥ 涂层剂的渗透
涂布后放置15分钟~20分钟左右，让涂层剂充分渗透，在饱和状态时用干燥棉纱擦掉表面残留的涂层剂。
- ⑦ 确认干燥程度
虽然会受天气等的影响，但在涂层剂涂布12小时后会达到指触干燥。敝公司建议进行24小时干燥养护。
- ⑧ 自主检查
确认即使淋到水也不会形成湿渍。本品并不是以防水性为主的产品。